



# TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten

Profilstr. 8 58093 Hagen

Tel.: 0160 888 6058 Fax: 0201 82569 4409

e-Mail: mkoss@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Profilstr. 8 • 58093 Hagen

Stadt Netphen Feuerwehr  
Amtsstr. 2 - 6  
57250 Netphen

erstellt durch :

**Martin Koß**

Kraftfahrzeugmechanikermeister

von der Handwerkskammer Südwestfalen

öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger

für das Kraftfahrzeugtechnikerhandwerk

Handy : 0160 888 6058

Datum : 28.03.2026

## Gutachten

**0004W-O022**

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Fahrzeugbewertung SI 2465

Fahrzeughalter : Stadt Netphen Feuerwehr  
Amtsstr. 2 - 6, 57250 Netphen

Amtliches Kennzeichen : SI 2465

Auftrag vom / durch : 18.03.2026 / Herrn Fiegener

Besichtigungsdatum / -ort : 18.03.2026 / Netphen

Besichtigt durch : Martin Koß

Anwesend : Herr Fiegener


### Bewertungsergebnis:

**Gutachten Nr.: 0004W-O022**

**Datum: 28.03.2026**

**Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung**

Amtliches Kennzeichen : SI 2465  
 Fahrzeugart : LKW  
 Aufbauart : So.KFZ- Löschfahrzeug  
 Fabrikat : Iveco (I)  
 Typ / Untertyp : FF95E / 95W18 4x4 LF 8/6  
 Fahrzeug-Ident-Nummer : ZCFB95D8002225189  
 Hubraum / Leistung : 5860 ccm / 130 kW  
 Motorart / Zylinder / Motorbauart : Diesel / 6-Zylinder / Reihe  
 KBA-Nr.: : 4192000  
 Leer- / zul. Gesamtgewicht : 8970 kg / 10500 kg  
 Länge / Breite / Höhe : 7000 mm / 2500 mm / 3080 mm  
 Tankvolumen : 1600 m<sup>3</sup>  
 Reifendimension vorn / hinten : 335/80 R20 MPT 81 / 335/80 R20 MPT 81  
 Reifenfabrikat : Continental

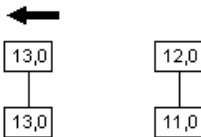

Profiltiefe in (mm) :  
 Reifenzustand : verkehrssicher  
 Anzahl der Achsen : 2  
 Achslast vorn / hinten : 4860 kg / 6150 kg  
 Erstzulassung : 24.02.1998  
 Letzte Zulassung : 19.09.2012  
 Nächste HU / SP : 03.2028 / 03.2027  
 Laufleistung abgelesen : 27965 km  
 Laufleistung geschätzt : 27965 km  
 Laufleistung : 105 Betriebsstunden, Laufleistung ist plausibel  
 Farbe : rot  
 Lackart : Uni  
 Serien/Sonderausstattungen : siehe Seite 3

**Gutachten Nr.: 0004W-O022****Datum: 28.03.2026****Fahrzeugaufbaubeschreibung**

- Tanklöschfahrzeug LF 8/6 DIN-Nummer 14530
- Doppelkabine 9 Sitzplätze
- Allrad mit Längssperre und Quersperre hinten
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Bremsanlage Druckluft-Hydraulisch
- VA Blattfederung mit Scheibenbremse
- HA Blattfederung mit Trommelbremse
- Löschwassertank 600 L
- Einbaupumpe FP 8/8 DIN 14420 800 L/min bei 8 bar
- TS 8/8 DIN 14410 Baujahr 1998 800 L/min bei 8 bar mit 4 Zyl. Benzinmotor und E-Starter 136 Betriebsstunden

**Fahrzeugdaten-Unterlagen**

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

**Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)**

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

**Besichtigungsbedingungen**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ausreichend.

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Eine Inaugenscheinnahme des Unterbodens war aus diesem Grund nur begrenzt möglich. Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Beurteilung des Fahrzeugschadens ist jedoch unseres Erachtens nicht notwendig.

**Probefahrt / Probelauf**

Auf die Durchführung einer Probefahrt mit dem in Rede stehenden Fahrzeug wurde verzichtet.

Ein Probelauf der Antriebsmaschine des in Rede stehenden Fahrzeuges wurde durchgeführt.

**Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt**

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

**Gutachten Nr.: 0004W-O022**

**Datum: 28.03.2026**

### **Fahrzeugzustandsbewertung**

Folgende Schäden / Mängel wurden bei der Fahrzeugbesichtigung festgestellt:

- Tragkraftspritze ist undicht, die Batterie ist tiefentladen
- Saugrohrabdichtung / Schieber der Einbaupumpe ist undicht
- Räder haben eine Unwucht
- Der Dachhimmel hat Flecken
- Der Aufbau weist diverse Korrosion auf
- Das Glas des rechten Außenspiegels ist gerissen
- Türdichtungen vorne rechte und links beschädigt

Reparierte Unfallschäden:

Streifschaden rechte Fahrzeugseite

### **Besonderes / Sonstiges**

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

### **Schlusswort**

Die vorliegende Fahrzeugbewertung wurde erstellt durch den Sachverständigen Herrn Martin Koß.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Hagen, 28.03.2026

Martin Koß

Die Fahrzeugbewertung umfasst - 24 - Seiten incl. der Lichtbilddanlage.

Diese Fahrzeugbewertung wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 1



Bild 2

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 3



Bild 4

**Gutachten Nr.: 0004W-0022**

**Datum: 28.03.2026**



Bild 5



Bild 6

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 7



Bild 8

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 9



Bild 10

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 11



Bild 12

Gutachten Nr.: 0004W-O022

Datum: 28.03.2026



Bild 13



Bild 14

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 15



Bild 16

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 17



Bild 18

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 19



Bild 20

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 21



Bild 22

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 23



Bild 24

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 25



Bild 26

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 27



Bild 28

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 29



Bild 30

Türdichtung Fahrertür defekt

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 31

Türdichtung Beifahrertür defekt



Bild 32

Korrosion Aufbau

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 33

Korrosion Aufbau hinten links



Bild 34

Spiegelglas gerissen

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 35



Bild 36

Gutachten Nr.: 0004W-0022

Datum: 28.03.2026



Bild 37



Bild 38

Gutachten Nr.: 0004W-O022

Datum: 28.03.2026



Bild 39